



BRUKSANVISNING FOR DF C1510/K

Følg disse instruksjonene nøye for å oppnå korrekt resultat.

Obs! Det er viktig at temperaturen ikke er under 21°.

Forberedelse av listekanten

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger for å fjerne rute, lister og kanter. Det er nødvendig å bruke vernebriller og hansker. Forsikre deg om at alle glassrester er fjernet. (A+B)

Slip ned gjenværende limrester på listekanten til en tykkelse av 1-2 mm.

Skader på listen må dekkes med glass/malinggrunning.

Obs! Rensing og forberedelse av alle overflater er viktig - ikke bruk alkoholholdige rensemiddel.

Forberedelse av ruta

1 Avfett glasset med CPB 742 og en klut. (C)

2 Glass/malinggrunning CPB 752

- ▶ 2.1 Rist flaska til stålkulene er fri i minst 60 sekunder.
- ▶ 2.2 Smør et lag av grunningen på den rensede kjeramiske kanten med egnet sparkel. Tørketid minimum 10 minutter. (D)
- ▶ 2.3 Bevar den grunnede flaten ren. Ikke rør den. Grunningen er nødvendig for UV-beskyttelse av rutelimet.

Obs! Tørketid minimum 10 minutter.

Viktig! Herdemiddelet er ikke et aktuelt vedlikeholdsprodukt og må kun brukes for dette formålet.

3 Påføring av rutelim CPB 723M

- ▶ 3.1 Smør rutelimet jevnt enten på den grunnede kjeramiske kanten eller på gjenværende PUR på listekanten. (E)
- ▶ 3.2 Sett in glasset i hytta (hvis mulig gjerne med sugehåndtak) og press ned forsiktig. Juster til riktig posisjon. (F)
- ▶ 3.3 La tørke i 1 time. Hvis mulig la kjøretøyet stå parkert over natten.

